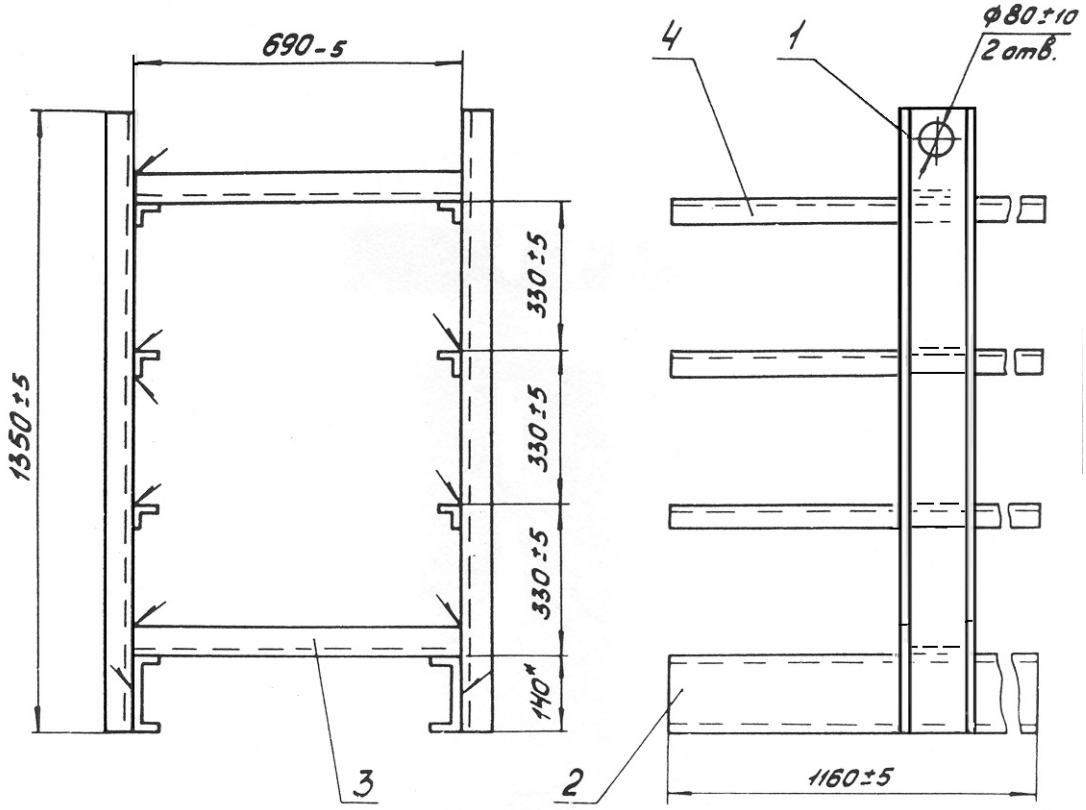

1. Разм. для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264, катет св. швов 4…6 мм. Электрод Э-42 ГОСТ 9467.
3. Расход материала: Швеллер 14 80 кг.
Уголок 50х50х4 22 кг.

Поз.	Наименование	Кол.	Вес, кг
1	Швеллер 14 L = 1350 мм	2	16,6
2	Швеллер 14 L = 1160 мм	2	14,3
3	Швеллер 14 L = 690 мм	2	8,5
4	Уголок 50х50х4 L = 1160 мм	6	3,6

Стеллаж
(для ручной укладки поддонов)

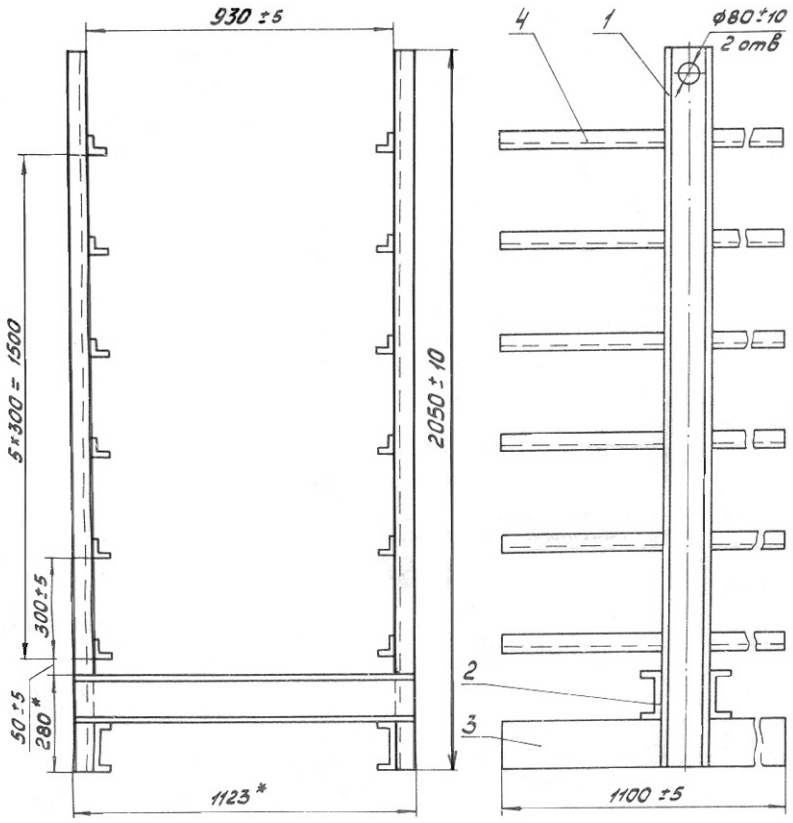

1. Разм. для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264, катет св. швов 4…6 мм. Электрод Э-42 ГОСТ 9467.
3. Расход материала: Швеллер 14 55 кг.
Швеллер 16 59 кг.
Уголок 50х50х4 41 кг.

Поз.	Наименование	Кол.	Вес, кг
1	Швеллер 16L = 2050 мм	2	29,2
2	Швеллер 14 L = 1058 мм	2	13,8
3	Швеллер 14 L = 900 мм	2	13,5
4	Уголок 50х50х4 L = 900 мм	12	3,4

Стеллаж
(для механизированной укладки поддонов)